


Gebruiksaanwijzing AP64 Calorex PAC21

- Sluit de buiten-unit aan op de binnen-unit met een slangenpakket;
- Zet spanning op de machine en het rode spanningslampje gaat branden;
- Met de keuzeschakelaar kan er nu gekozen worden tussen ventileren of koelen;
- In de stand koeling kan er mbv de thermostaatknop de gewenste temperatuur ingesteld worden;
- Met de ventilatorschakelaar kan er gekozen worden tussen hoog en laag toeren;
- In de stand koelen zal het ongeveer 5 minuten duren voordat de compressor aanslaat.

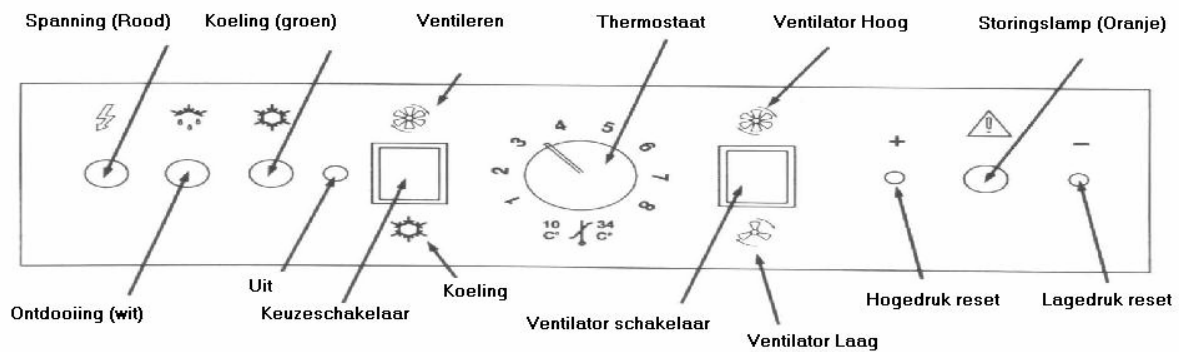


In geval van storing:

- Controleer of het spanningslampje brand;
- Controleer of de keuzeschakelaar op koelen of ventileren staat;
- Als de ventilator niet blaast, controleer of het witte lampje brand (ontdooiing);

Als het oranje storingslampje brand :

- Controleer of het waterniveau van de binnen-unit goed is;
- Controleer of de ventilator van de buiten-unit draait;
- Controleer of het luchtfilter van de binnen-unit schoon is;
- Controleer of de condensafvoer vrij kan stromen.

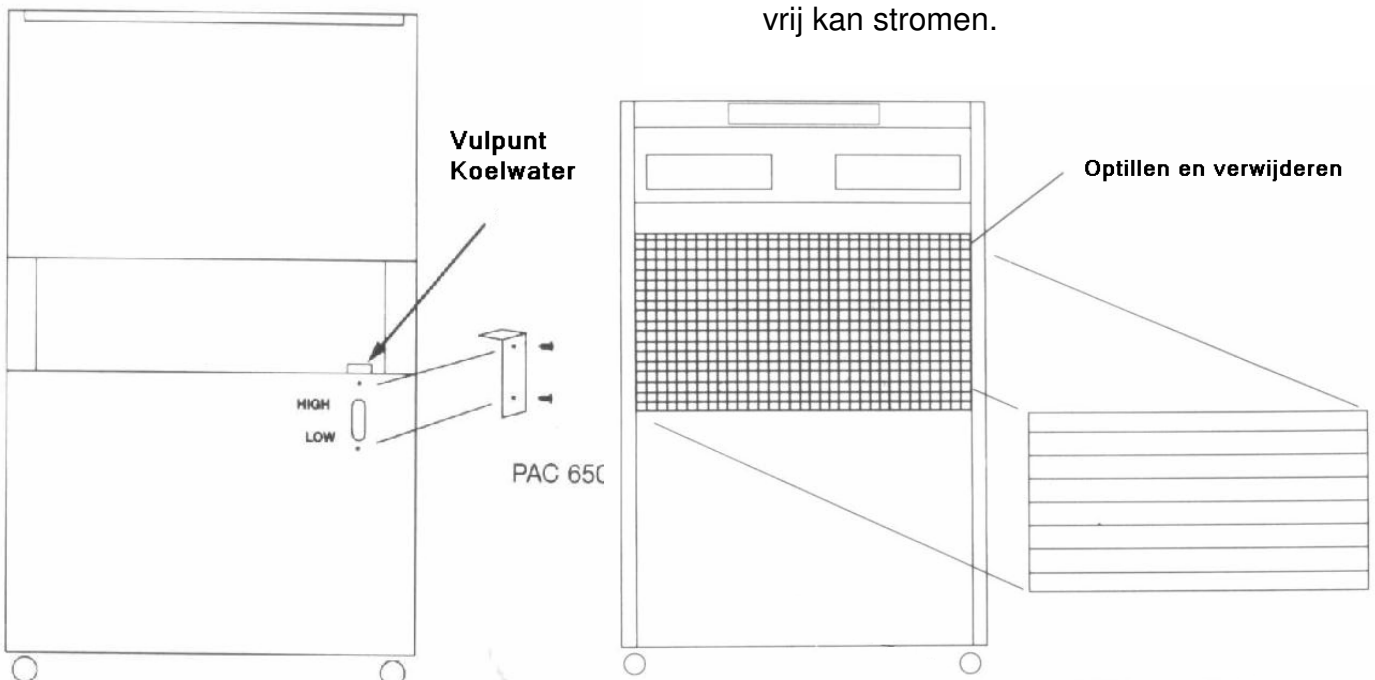

Overzicht mogelijke problemen

Probleem	Situatie unit	Oplossing
Geen lucht uitblaas	Spanningslampje (rood) wel aan	Schakel spanning uit en/of controleer aansluiting
	Spanningslampje (rood) uit. Ontdooingslampje (wit) aan.	Unit staat in ontdooingsmodus. Niets doen, na tien minuten gaat de unit automatisch weer naar de normale modus.
Onvoldoende lucht uitblaas	Air filter wordt geblokkeerd	Maak luchtfilter schoon
Geen koeling	Koelingslampje (groen) uit	Draai de thermostaatknop tegen de klok in tot '1', en start na tien minuten de unit opnieuw op.
	Storingslampje (oranje) brandt. "Hoge druk situatie"	Druk op de '+' knop om te resetten, controleer water flow en controleer of de waterslang geknikt is, en controleer of de buitenunit voldoende vrij staat.
	Storingslampje (oranje) brandt. "Lage druk situatie"	Druk op de '-' knop om te resetten, controleer air flow, geblokkeerd filter, verdamper geblokkeerd met ijs of extreem lage buitentemperatuur.
Geen koeling PAC21	Storingslampje (oranje) brandt.	Geen goede aansluiting met buitenunit.